manuel d'usager

balance Poids / Prix

modèle BPI

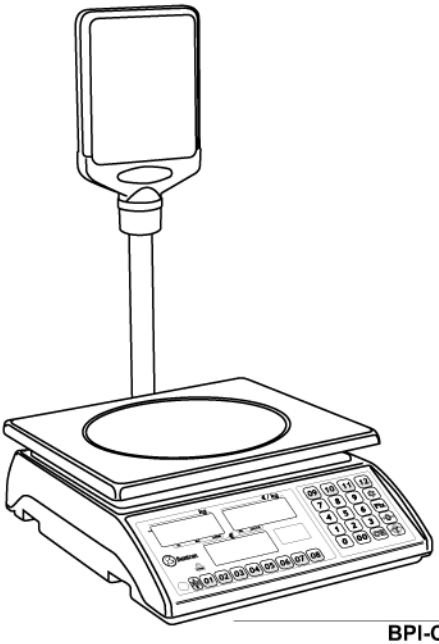

BPI-C

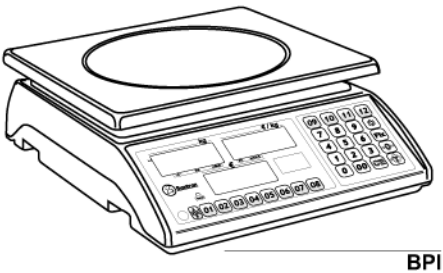

BPI

INDEX

INTRODUCTION 3
SPÉCIFICATIONS 4
ÉCRAN ET FONCTIONS DU CLAVIER 5
INSTALLATION PLU 6
PROGRAMME 6
CALIBRATION 7
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 8

C'est un instrument de grande précision de pesage qu'il requiert une utilisation soucieuse.
Lire les contenus totaux de ce Manuel d'Usager avant d'utiliser cette nouvelle balance.

AVERTISEMENT DE NON-RESPONSABILITE

Calibrer la balance utilisant les poids de référence de tolérance appropriée (classe). Une balance ne peut pas être plus précise que le standard à la qu'elle a été comparée. Pour assistance à la sélection des poids de référence, contacter avec la fabrique.

Attention: Changements ou modifications non approuvées expressément par le distributeur ou le vendeur peut annuler l'autorité de l'usager pour opérer avec cette balance.

INTRODUCCIÓN

Merci par choisir un de nos rigoureux produits. Le produit a été dessiné et manufacturé avec les plus rigoureux standards pour garantir ans de service. Premier, vérifier les contenus de la boîte. Elle doit inclure les suivants produits:

MANUEL BALANCE ADAPTATEUR AC

Suivre les suivants instructions pour installer le produit.

Maintenant on peut déjà utiliser ce produit. Pour bénéficier des nombreuses caractéristiques, lire attentivement le manuel d'opérations.
Il contient un listing de procédures spécifié pas à pas, exemples et d'autres informations importantes.

Avis: l'utilisation de ce produit d'une mode non spécifiée par le distributeur ou vendeur peut endommager la garantie de protection proportionnée avec le produit.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	BPI / BPI-C
Rang	15 kg
Échelon	5 g
Écran	Écran LCD de 17 mm de hauteur; Poids: 5 digits; Prix unitaire: 6 digits; Prix total: 6 digits.
Dimensions du plateau	240 x 280 mm
Dimensions de la balance	280 x 320 x 110 mm
Poids Net	4 kg
Température de fonctionnement	0~40ºC 85 % HR
Alimentation	9V / 500 mA, adaptateur AC. Batterie interne rechargeable de 6 V. Opération de batterie limité à 5.5V et l'écran montrerá LobAtt . Dans cet moment le produit doit être chargé.

PREPARATION

Ce produit a été réalisé pour être utilisé à intérieurs.
- Sélectionner une are de travail adaptée.
- L'are de travail et mouvements doit devenir relativement éloignée des vibrations
- La surface de travail doit être nivelée et rigide.
- Ne la situer pas tout près d'un matériel magnétique ou équipements / instruments qu'ils utilisent aimants à son dessin.
- Éviter des ares qu'ils ont variations de la température ou des excessives températures. Les températures de milieu environnant supérieurs à 40ºC ou inférieurs au 0ºC ils peuvent affecter l'utilisation et précision de la balance.

INSTALLATION

Retirer les instruments et les accessoires de la boîte.
Garder le matériel d'emballage pour possibles utilisations de transport.
- Si on utilise l'adaptateur AC, insérer la corde de puissance dans le récipient situé dans le côté du panneau de l'unité, derrière la touche ON/OFF. Le situer fermement dans la prise de courant.
- Permettre que la balance se chauffe pendant 30 minutes avant de l'utiliser. Ce produit inclut un écran numérique qu'il montre continuellement les résultats des pesés.

ÉCRAN ET CLAVIER

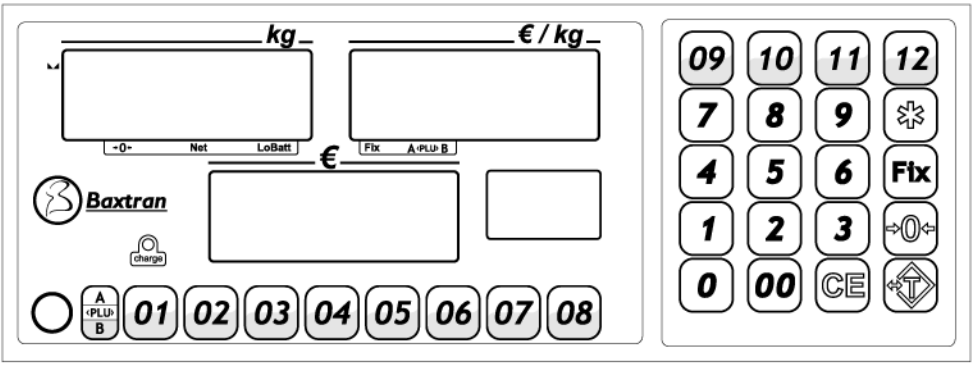

FONCTIONS DU CLAVIER

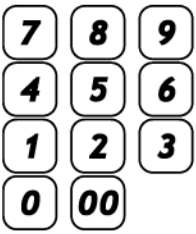

Ceux-ci sont les touches à utiliser pour introduire les unités de prix.

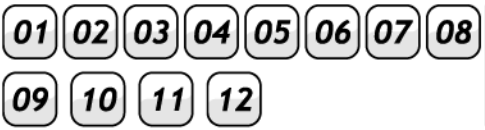

Touches PLU.

Cette touche est utilisée pour introduire la fixation de l'unité de prix.

Cette touche est utilisée pour aller au centre de zéro.

Cette touche est utilisée pour enlever du poids tare.

Cette touche est utilisée pour effacer l'unité de prix, et effacer l'entrée.

Cette touche est utilisée pour allumer la lumière arrière.
Cette touche est utilisée pour vérifier à noveau une information PLU si on la pouse pendant des secondes.

INSTALLATION PLU

Pressez longuement la touche PLU [01] ~ [12] que vous souhaitez configurer jusqu'à ce que l'alarme émette le son Bi-Bi. Pressez alors la valeur qui souhaite introduire avec le clavier numérique de 10 touches [0] ~ [9] et vous pressez à nouveau la touche PLU à former jusqu'à ce que l'alarme émette Bi-Bi.
Maintenant l'installation de la touche hot PLU est déjà réalisé
Si on ne veut pas changer rien, pousser la touche [→0←] pour sortir.

RAPPEL DU PLU

Pousser la touche PLU [01] ~ [12] directement.
Pousser pendant une période longue de temps la touche [✻] pour vérifier l'information PLU.

PROGRAMME

Pousser et résister pendant quelques secondes quelconque touche pendant que s'allume ON. On entre au programme mode [CAL].
Pousser la touche [CE] et sélectionnera le programme séquence [CAL 1] .
Pousser la touche [CE] pour installer la section des paramètres et pousser la touche [◇T◇] pour installer et aller au prochain passe. La séquence du programme comme il est décrit ensuite:

A. Auto éteint	[AOFF]	[0]	Aucun
	[AOFF]	[1]	5 minutes après
	[AOFF]	[2]	10 minutes après
	[AOFF]	[3]	20 minutes après
	[AOFF]	[4]	30 minutes après
B. Illumination	[bL]	[0]	Aucun
	[bL]	[1]	Actif
	[bL]	[2]	Auto illumination pendant le pesage
	[bL]	[3]	Manuel
C. Tare	[tA]	[0]	Tare une fois
	[tA]	[1]	Plus de fois de tare disponibles

CALIBRATION

Maintenir l'interrupteur Jp3 éteint avant de commencer à calibrer le poids. Pousser et résister pendant quelques secondes une touche quiconque pendant qu'on connecte ON. On entre au programme mode [CAL].

Pousser la touche [CE] pour calibrer la séquence [CAL 2].

Pousser la touche [CE] pour sélectioner le paramètre et

Pousser la touche [→T←] pour la installation et aller au pas suivant. Le programme se procède comme on indique ensuite:

A. Type Balance

[SEL]	[6d]	6 kg
[SEL]	[15d]	15 kg
[SEL]	[30d]	30 kg

B. Point décimal

[dP]	[0]	Aucun
[dP]	[0.0]	1 digit antérieur au point décimal
[dP]	[0.00]	2 digits antérieurs au point décimal

C. Calibration du laps

[SPAn] [ ]

1. Pousser la touche [→T←] [?????] [?????]
2. Pousser la touche [→0←] [0] [?????]
3. Situer le poids à calibrer sur le plateau [??????] [??????]

   Quand l'écran sera stable, pousser la touche [→T←] pour commencer le cycle à travers une liste de poids permissifs. [15] [ ] / [10] / [5]

   Quand le poids situé sur le plateau apparaîtra à l'écran, pousser la touche [→T←] une autre fois. [??000] [000]

4. Retirer le poids à calibrer et pousser la touche [→0←] . [0000] [000]

5. Quand il finira le poids de calibration, allumer Jp3. Maintenant tout est préparé pour peser.

RESOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	MODE DE CORRIGER
L'écran ne montre rien	- Sentence de l'adaptateur AC. - Sentence de montage du tableau principal.	- Changer l'adaptateur AC. - Changer le montage du tableau principal.
Il y a des formes qu'ils n'apparaissent pas a l'unité d'écran	- Sentence de montage du tableau principal.	- Changer le montage du tableau principal. - Vérifier bien le soudure LCD.
La dérive zéro ou le laps de dérive est excessive	- Il est exposé à la lumière directe ou situé tout près de l'air conditionné ou chauffage.	- Changer la place d'installation.
Baisse répétition des valeurs mesurés Fluctuation longue des valeurs sur l'écran	- Effet du vent ou des vibrations - L/C touche quelquechose - Saleté ou poussière adhérés au L/C - Santence du montage du tableau principal.	- Changer la place d'installation. - Ajuster la connexion du câble. - Retirer la poussière ou la saleté. - Changer le montage du tableau principal.
Quelques touches ne fonctionnent pas	- Connexion baisse de la prise de courant du clavier. - Le tableau principal est endommagé.	- Réparer la connexion. - Changer le montage du tableau principal.
 apparaisse à l'écran	- Il surpasse le rang du poids.	- Déchargez la balance ou il Réduise la valeur de la charge.
 apparaisse à l'écran	- Le plateau du poids n'est pas sur la place. - Rang du poids inférieur au zéro. - Contact entre poids.	- Installer correctement le plateau et qu'aucun autre part l'attouche. - Installer la balance au zéro. - Appliquer prepesage.
 apparaisse à l'écran	- Mise a zéro hors du rang de Zéro.	- Assurer que l'unité zéro est Adéquate au rang admissible (20% de Cap.).